

# 力值显示控制仪 使用说明书 V1.3

XJC-CF3600F

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需要时参考。

## 安全须知

- 警告**
  - 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危险。
  - 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故场合，请在外部设置适当的保护电路。
  - 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
  - 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
  - 请勿触摸电源端子等高压部位。否则有触电的危险。
  - 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

## 注意

- 请不要使用在原子能设备以及生命相关的医疗器械等设备上。
- 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。
- 本产品的安装形式为盘式安装，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- 为了防止仪表损坏和防止机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。
- 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- 请务必在切断电源后再进行清洁。
- 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。
- 请不要使用硬物摩擦或敲打显示部分。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

## 使用之前

- 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。
- 本说明书如有变动，恕不通知，随时更新，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

## 1. 安装

### 警告

为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

### 1.1 安装的注意事项

- 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：
  - 环境温度：-10~50℃，避免阳光直射
  - 环境湿度：10~90%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m<sup>3</sup> dry air at 101.3kPa）
  - 设置环境条件：室内使用，高度<2000m

### 1.2 请避免安装在以下场所：

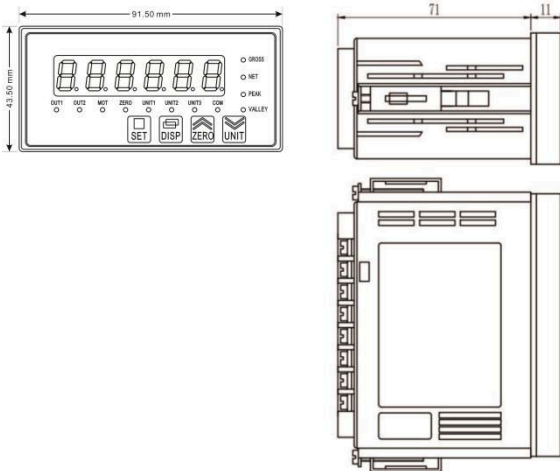
- 因温度变化剧烈，有可能结露的场所
- 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
- 直接振动或者有可能冲击本产品的场所
- 尘埃、盐分、金属粉末多的场所
- 杂波干扰大，容易发生静电、磁场、噪声的场所
- 空调或暖气的气流直接吹到的场所
- 阳光直接照射的场所
- 由于热辐射等有可能产生热积累的场所

### 1.3 进行安装场合，请考虑以下几点：

- 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。
- 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有50mm以上的空间。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。
- 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷空气直接吹到本仪表。
- 为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。

## 1.2 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm ( )




### 1.3 安装方式

#### ■ 安装到盘面

- 在盘面开安装孔。
- 将本仪表从盘面前面插入。
- 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

#### ■ 开孔尺寸

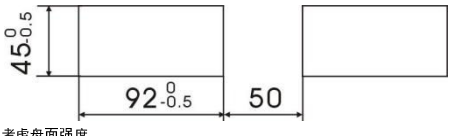以下标注的尺寸单位均为 mm (毫米)



## 2. 配线

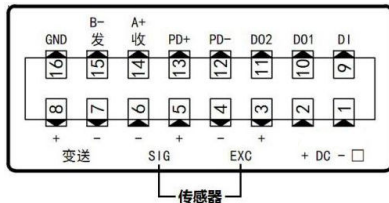
### 警告

为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。

### 2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤波器。
  - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
  - 请务必将噪声滤波器安装在接地的盘面上等，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
  - 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝场合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
  - 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝
- 请使用符合电源规格的电源。
- 请避免在测量电路中混入干扰
  - 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
  - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

### 2.2 端子构成



DC+，DC-外接12~30V直流电源。AN+，AN-模拟量变送输出。GND，TX (B-)，RX (A+)为RS232 (RS485)通信接口。IN，PD-为开关量输入接口（如果是电平信号输入，IN输入低电平代表开关关闭，高电平代表开关打开）。01，PD+为开关量输出1，02，PD+为开关量输出2。

注：PD+，PD-为开入和0C门的供电电压，需外部提供。此供电如果正负极接反会引起内部电路损坏。

### 2.3 传感器的连接

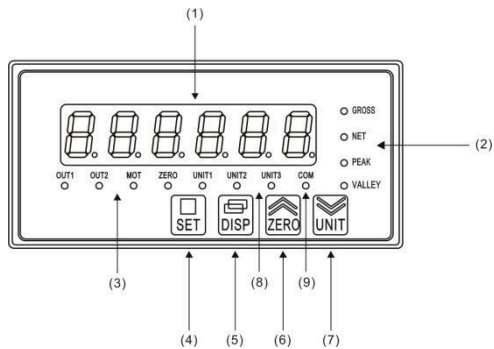
- 本仪表需配接电阻应变桥式传感器。其接线方式为：四线制接法。具体接线方法如上节的端子图中“传感器”部分所示

端口	激励+	激励-	信号+	信号-
接线	EXC+	EXC-	SIG+	SIG-

★ 对于多传感器并联的应用，要采取措施使各传感器接入仪表时的灵敏度 (mv/v) 一致。


## 3. 基本操作

### ■ 面板及按键说明



序号	名称	说明
1	显示屏	在测量状态下，显示测量值 在设置状态下，显示参数符号，参数数值
2	状态指示灯	GROSS 当前显示值状态指示灯。在测量状态下，按 DISP 键切换显示： 显示总值：GROSS 灯亮 显示净值：NET 灯亮显示峰值：PEAK 灯亮 显示峰值：PEAK 灯亮 显示谷值：VALLEY 灯亮 显示峰-谷值：PEAK 和 VALLEY 灯亮 显示峰值过测量：GROSS和PEAK 灯亮 显示谷值过测量：GROSS和VALLEY 灯亮
3	比较输出及变动指示灯	OUT1 OUT2 比较输出点的状态指示 MOT 亮时表示力值在变动中 ZERO 亮时表示总值为零
4	SET 键	在测量状态下，按住 2 秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时：按住 2 秒以上不松开进入下一组参数 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数数值时：存入修改好的参数值
5	DISP 键	在测量状态下，切换显示（详见上面状态指示灯的描述） 在测量状态下长按 2 秒，实现报警代码清除 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数数值时：移动修改位
6	ZERO 键	在测量状态下，清零、清零谷值 在设置状态下，显示参数符号时：切换到上一个参数 修改参数数值时：增加参数的数值
7	UNIT 键	在测量状态下，切换显示单位 在测量状态下，长按 2 秒，实现峰/谷值清零 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数数值时：减小参数的数值
8	单位指示灯	UNIT 显示单位切换指示灯
9	通讯指示灯	COM 闪烁代表正在进行有效通讯

## 4. 参数设置方法

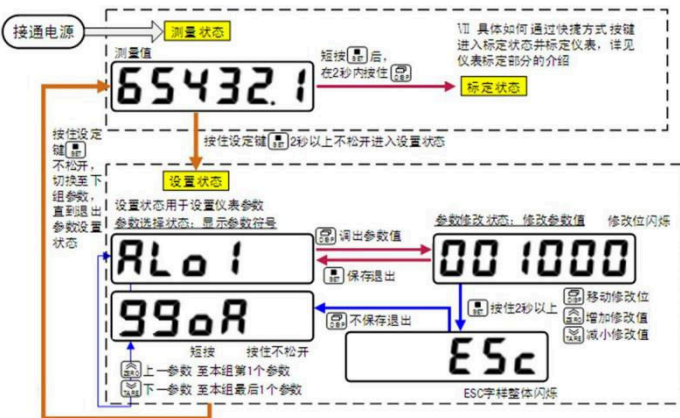

### ■ 通用按键操作

- 按住 SET 键 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号。
- 按 ZERO 键或 TARE 键可以向前/向后切换至需要修改的参数。  
按住 ZERO 键或 TARE 键不松开，可以向前/向后切换至本组第 1 个或最后 1 个参数。
- 按 DISP 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位。
- 按 DISP 键移动修改位，ZERO 键增加值、TARE 键减小值。
- 按 SET 键保存修改好的参数，并转到下一参数。  
(若需要不保存退出，可以按住 SET 键不松开直到仪表显示 ESc 后松开，按 DISP 键不保存退出，显示回到参数选择状态，显示下一个参数符号)。
- 通过按住 SET 键不松开，可以顺序进入每个参数组，仪表显示对应组第 1 个参数的符号。

### 7. 退出设置状态：在显示参数符号时，按住 SET/K1 键不松开，直到退出参数的设置状态。

#### ■ 参数分组与密码检查

- 仪表的参数被分为若干组，本仪表参数分列表详见说明书下一小节。
- 密码检查：第 2 组及以后的参数受密码保护，未设置密码时不能进入。
  - 第 1 组参数是否允许修改可以通过设置 oA1 参数（在第 2 组）选择。  
该参数设为 on 时，第 1 组参数允许修改；  
设为 off 时，第 1 组参数虽然可以进入查看，但不允许修改。
- 密码设置方法：通过前面所述的【通用按键操作】，按键进入密码参数 oA（第 1 组最后 1 个参数）。  
正确的密码为 1111（可进入参数组 2`6），密码 2027（可进入参数组 7）。  
密码设置正确后，可以看到和设置被密码保护的参数。
- 进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

## 5. 参数一览

第 1 组参数：比较输出设定值					
本组参数是否允许修改可以通过设置 OR1 参数（在第 2 组）选择。 该参数设为 on 时，允许修改；设为 off 时，不允许修改。					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
RL01 ~ 2	ALo1~2	比较方式选择	02H, 08H	0~9	7.2
OUT1 ~ 2	oUt1~2	比较值	03H, 09H	-199999~999999	7.2
HYR1 ~ 2	HYA1~2	比较灵敏度	04H, 0AH	0~999999	7.2
DLY1 ~ 2	dLY1~2	比较延时	05H, 0BH	0~60 (秒)	7.2
RV1 ~ 2	AV1~2	偏差比较值	06H, 0CH	-199999~999999	7.2
RLS1 ~ 2	ALS1~2	比较数据源选择	07H, 0DH	0~7	7.2
INU1 ~ 2	INU1~2	报警常开常闭选择	0EH, 0FH	0: oFF / 1: on	7.2
990R	99oA	密码	01H	0~9999	7.2

第 2 组参数：显示参数		受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入				
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
01	IN-D	in-d	小数点位置	33H	0~5	7.1.1
02	TR-D	tr-d	零点跟踪范围	34H	0~200 (分度)	7.1.2
03	TR-S	tr-s	零点跟踪时间	92H	0.0~10.0	7.1.2
04	ZROR	Zror	清零范围	35H	-99~99 %	7.1.2
05	SZOR	SZOR	零点保存	93H	0: oFF / 1: on	7.1.2
06	FLTR	FLtr	数字滤波时间常数	36H	1~20	7.1.3
07	MOTR	notn	变动检测阈值	37H	1~200 (分度)	7.1.3
08	ARRR	ArmA	滑动平均滤波系数	38H	1~10	7.1.3
09	MOTH	MotH	测量修正判断门限	39H	-199999~999999	7.1.3
10	MOCV	Mov	测量修正数值	3AH	-199999~999999	7.1.3
11	RT	At	显示更新速率	3BH	10, 20	7.1.3
12	SPS	SPS	测量速率选择	3CH	15 / 120 / 240 / 480 / 960 / 1920 (次/秒)	7.1.3
13	MAT	mAt	峰值阈值	3EH	-199999~999999	7.1.4
14	MAB	mAb	峰值回差	3FH	0~999999	7.1.4
15	MINT	mint	谷值阈值	40H	-199999~999999	7.1.4
16	MINB	minb	谷值回差	41H	0~999999	7.1.4
17	DI0F	dI0F	开关量输入功能选择	42H	0~5	7.1.1
18	OR1	oA1	比较输出密码选择	43H	0: oFF / 1: on	7.1.1
19	PQC	Poc	上电清零功能选择	90H	0: oFF / 1: on	7.1.4
20	DISP	disp	上电显示内容选择	91H	0~6	7.1.3

第 3 组参数：变送输出参数（需选配对应硬件）		受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入				
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
30	AoS	AoS	变送输出数据源选择	44H	0~7	7.3
31	Aot	Aot	变送输出类型选择	45H	0~5	7.3
32	AoTH	AoTH	变送输出上限	46H	-199999~999999	7.3
33	AoTL	AoTL	变送输出下限	47H	-199999~999999	7.3

第 4 组参数：通讯参数（需选配对应硬件）		受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入				
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
40	ADD	Add	仪表通讯地址	48H	0~99	7.4
41	BAUD	bAud	通讯速率选择	49H	0~6	7.4
42	OES	oES	校验方式选择 (仅 Modbus)	4AH	0~2	7.4
43	CTD	ctd	报警输出控制权选择	4BH	0: oFF / 1: on	7.4
44	CTA	ctA	变送输出控制权选择	4CH	0: oFF / 1: on	7.4
45	PRO	Pro	通讯协议选择	4DH	0: tc-ASC/1:Modbus	7.4
46	ACT	Act	主动发送选择 (仅 tc-ASC)	4EH	0~8	7.4
47	STOP	StoP	停止位选择 (仅 tc-Modbus)	94H	1~2	7.4
48	SVS	Sys	通讯格式选择	95H	0~9	7.4



开关量输入的功能支持自定义：

参数值	选项	说明
0	nonE (nonE)	不使用
1	ZERO (ZerO)	清零、清峰值及过程量：在测量状态，测量值在清零范围内时，可使显示值和峰值及过程量清零
2	rRE (tArE)	去皮：在测量状态，随时可以使用去皮功能
3	ALRm (ALrm)	允许比较输出：启用此功能后，仪表只有当开关量输入有效时，执行正常比较输出功能。否则比较输出状态锁定为当前输出） ★ 比较输出被禁止时，单位指示灯闪烁进行提示
4	HOLD (HOLD)	锁定显示：在测量状态，可使显示锁定
5	CLPu (cLPu)	峰值清零：开关量有效，则可实现峰值及过程量清零功能

## 清零与去皮

清零：在测量状态下，仪表支持按 ZERO 键（或通过开入）清零。测力装置的零点发生改变时，使用清零功能将显示清零。显示值只有在清零范围参数设定的范围内，才能使用清零功能。清零掉电是否保持和SZRO参数设置有关。

## 开关量的输入的识别时间

- ➔ 开关量输入的有效识别时间：信号由无效变为有效，且维持有效状态至少 10ms 以上，则识别为开关量输入有效。否则按无效处理。

## 7.2 比较输出

在第1组参数中设置（仅OR1参数在第2组参数中）。有通讯功能的仪表，当CTO参数（比较输出控制权选择）设置为on时，比较输出状态与测量值无关。比较输出是指测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出的反应；每个输出点均可以独立设置比较方式、设定值、灵敏度、延时、偏差比较值、比较数据源6个参数。

➤ **ALS1 ~ ALS2 (ALS1~ ALS2)** —— 比较数据源选择

参数值	选项	对应数据源
0	GROSS (GroSS)	总值 GROSS
1	NET (nEt)	净值 NET
2	PEAK (PEAK)	峰值 PEAK
3	VALL (vALL)	谷值 VALL
4	P-V (P-v)	峰-谷值 P-V
5	TP (tP)	峰值过程量 tP
6	TV (tv)	谷值过程量 tv
7	DISP (diSP)	显示值 DISP

➤ **ALO1 1 ~ ALO2 2 (ALo1~ ALo2)** —— 比较方式

参数值	选项	比较方式	输出条件
0	-HH- (HH)	上限输出	比较数据源的值 > 比较设定值
1	-LL- (LL)	下限输出	比较数据源的值 ≤ 比较设定值
2	-RR- (AA)	偏差上限输出	(比较数据源值-偏差比较值) > 比较设定值
3	-BB- (BB)	偏差下限输出	(比较数据源值-偏差比较值) ≤ 比较设定值
4	HUPS (HLPS)	偏差绝对值上限输出	比较数据源的值-偏差比较值  > 比较设定值
5	n-HL (n-HL)	偏差绝对值下限输出	比较数据源的值-偏差比较值  ≤ 比较设定值
6	-EE- (EE)	待机上限输出	
7	-FF- (FF)	待机下限输出	
8	-QQ- (QQ)	待机偏差上限输出	
9	-RR- (RR)	待机偏差下限输出	

比较方式有上述 10 种，分为基本 6 种和待机方式 4 种（偏差绝对值比较时，灵敏度参数无效）  
➔ 待机方式：指仪表上电时比较数据源的值处于输出区间时不输出，当比较数据源的值进入不输出区间后建立待机条件，此后正常输出。

➤ **OUT1 ~ OUT2 (oUt1~ oUt2)** —— 比较设定值

➤ **HYR1 ~ HYR2 (HYA1- HYA2)** —— 比较灵敏度

灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域，可防止比较数据源的值在比较设定值附近波动时造成输出频繁 ON/OFF

➤ **dLY1 ~ dLY2 (dLY1~ dLY2)** —— 比较延时（单位：秒）

为防止由于短时信号波动造成的误输出，引起输出误动作，防止引起安全连锁。每个比较点的比较延时可设置 0~60 秒延迟触发。当比较输出产生后连续设定秒内信号均处于输出状态，输出才动作。报警恢复不受此功能控制。

➤ **RV1 ~ RV2 (Av1~ Av2)** —— 偏差比较值

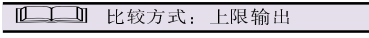
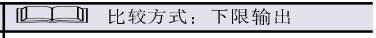
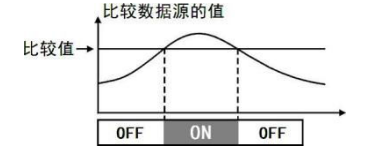
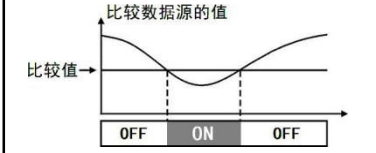
➤ **INU1 ~ INU2 (INU1~ INU2)** —— 报警点常开/常闭设置，0为常开，1为常闭。

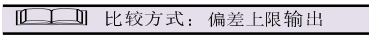
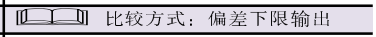
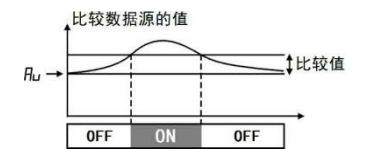
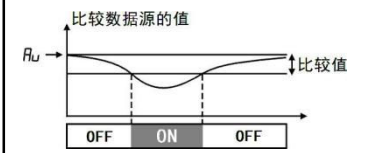
➤ **OR1 (oA1)** —— 比较输出密码选择（本参数在第 2 组参数中设置）

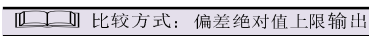

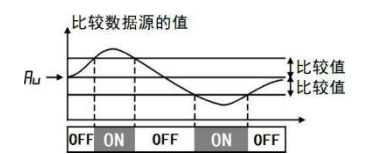
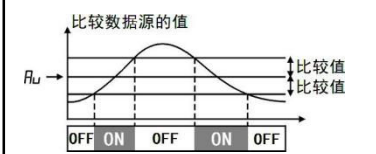
该参数决定上面描述的各个比较输出参数是否允许修改：





参数值	选项	说明
0	oFF	不允许修改
1	on	允许修改

比较参数（第1组参数）仅在oA1参数设为on时允许修改，否则会提示“-LOCK-”，放弃修改。

 比较方式：上限输出	 比较方式：下限输出
	

 比较方式：偏差上限输出	 比较方式：偏差下限输出
	

 比较方式：偏差绝对值上限输出	 比较方式：偏差绝对值下限输出
	

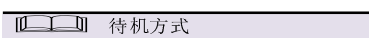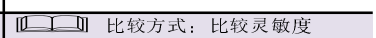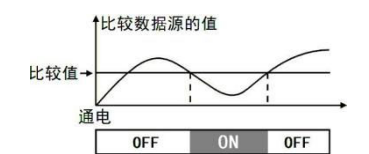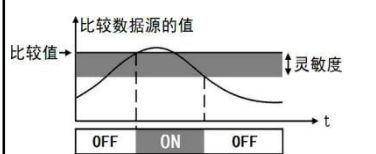 待机方式	 比较方式：比较灵敏度
以待机下限输出为例： 	以上限输出为例： 

## 通过开关量输入控制比较输出

开关量输入可以设置为“允许比较输出”功能  
开入闭合，判断比较输出状态。  
开入断开，判断比较输出状态锁定不变，待开入再次闭合，判断比较输出状态锁定解除，再次判断比较输出状态。（详见【**6.1.4 仪表工作方式**】中的开关量输入功能选择的内容。

## 7.3 变送输出

该功能为选配功能。变送输出参数在第 3 组参数中设置。  
模拟量输出功能的输出形式，首先取决于订货型号（详见【11. 型号说明】-选配规格-模拟量输出部分），在订货规格的基础上，还受到下面所述的 Aot 参数的控制。  
有通讯功能的仪表，当ctA（变送输出控制权选择）参数选择为 on 时，仪表不进行变送输出处理。

➤ **AoS (AoS)** —— 变送输出数据源选择

0: GroSS (GroSS)：总值 GROSS 1: nEt (nEt)：净值 NET  
2: PEak (PEAK)：峰值 PEAK 3: uALL (vALL)：谷值 VALL  
4: P-v (P-v)：峰-谷值 P-V 5: t tP (tP)：峰值过程量 tP  
6: tv (tv)：谷值过程量 tv 7: diSp (diSP)：显示值 DISP

➤ **Aot (Aot)** —— 变送输出信号类型选择

0: 4~20 输出为(4~20)mA 1: 0~10输出为(0~10)mA 2: 0~20 输出为(0~20)mA  
3: 1-5v输出为(1~5)V 4: 0~5v 输出为(0~5)V 5: Pn-u (Pn-u)：输出为(±5)V或(±10)V

➤ **ROTH、ROTL (AotH, AotL)** —— 变送输出上下限设定值。H 为上限、L 为下限

➔ 变送输出信号出厂需指定

举例：变送输出，总重量 0~100000kg 对应 4~20mA，或对应 0~5V

参数	名称	4~20mA 设置	0-5V 设置
30ROS	变送输出数据源选择	GROSS：总值	GROSS：总值
31ROT	变送输出类型选择	4-20	0-5V
32ROTH	变送输出上限	100000	100000
33ROTL	变送输出下限	0	0

## 7.4 通讯接口

➔ 该功能为选配功能。通讯参数在第 4 组参数中设置。

➤ **ROD (Add)** —— 仪表通讯地址，设置范围 0~99，出厂默认值为 1

➤ **BRUD (bAud)** —— 通讯速率选择，设置范围 0~6，依次表示 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 (bps)

➤ **OES (oES)** —— 校验方式选择（仅当 Modbus 协议时有效）

当通讯协议选择为 Modbus 协议时，本参数才显示

0: n 无校验 (None) 1: ODD 奇校验 (Odd) 2: EVEN 偶校验 (Even)

➤ **CTD (ctd)** —— 比较输出控制权选择

选择为 oFF 时，仪表按比较输出功能控制。

选择为 on 时，控制权转移到计算机，比较输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

➤ **ctA (ctA)** —— 变送输出控制权选择

选择为 oFF 时，仪表按变送输出功能输出。

选择为 on 时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

➤ **PRO (Pro)** —— 通讯协议选择

0: TC-RSC (TCAScII 协议) 1: MODBUS (Modbus-RTU 协议)

➤ **ACT (Act)** —— 主动发送选择

参数值	选项	说明
0	nonE (nonE)	标准通讯模式：从机模式
1	GROSS (GroSS)	主动发送：总值 GROSS
2	NET (nEt)	主动发送：净值 NET
3	PEAK (PEAK)	主动发送：峰值 PEAK
4	VALL (vALL)	主动发送：谷值 VALL
5	P-V (P-v)	主动发送：峰-谷值 P-V
6	TP (tP)	主动发送：峰值过程量 tP
7	TV (tv)	主动发送：谷值过程量 tv
8	DISP (diSP)	主动发送：显示值 DISP

标准通讯模式为从机模式，仪表接收到发自上位机的通讯指令并作出响应，每接收到一条指令对应返回相应数据给上位机。

如需要由仪表自主的、一直不断的连续主动发送数据给上位机(不再响应接收指令)，可将Act (Act)参数设为 1~8，对应主动发送不同的数据。

➔ 仪表在设为主动发送后，不再响应接收指令。如需响应上位机发送的接收指令，需要先按操作将Act (Act)参数设为 nonE (nonE)。

➔ 主动发送数据周期与仪表测量周期一致，Modbus协议不支持主动发送模式，只支持从机模式。

➔ 有关通讯指令的详细说明详见下文

➤ **SYS (SYS)** —— MODBUS RTU 协议，数据格式选择

MODBUS RTU 协议读取测量值的数据格式与参数“SYS”设置相关，具体对应关系如下：

SYS 第 0 位	为 0 时，仪表读测量值的功能码为 04，读参数的功能码为 03 为 1 时，仪表读测量值的功能码为 03，读参数的功能码为 04
SYS 第 1 位	为 0 时，仪表读取测量值的数据格式为 32 位浮点数 为 1 时，仪表读取测量值的数据格式为 16 进制数据，此时忽略小数点位置（具体位置由相关参数确定）
SYS 第 2 位	为0时，仪表读测量值的数据由高至低依次发送（A BCD） 为1时，表示测量值数据高低寄存器对调（C DA B）
SYS 第 3 位	为 0 时，每个测量值占用 4 个字节（2 个寄存器） 为 1 时，每个测量值占用 2 个字节（1 个寄存器），且数据格式必须强制设置为 16 进制

## 7.5 折线修正

折线修正参数在第 5 组参数中设置。

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用仪表的折线运算功能。

单调上升是指在输入信号全范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显示数据反而下降的情况。

➤ **FRUFT1 (FnUn)** —— 折线段数选择，决定下面的折线修正开放多少组参数供用户设置，

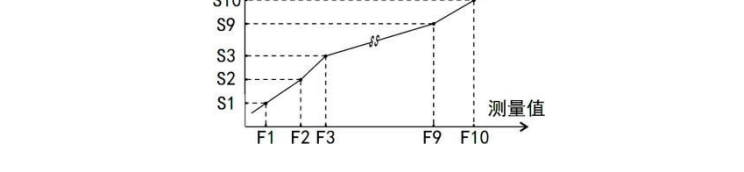
出厂默认值为 0，表示关闭折线修正功能。

➤ **FTM1 (FnV)** —— 折线物理量选择，设置为0N 时表示是针对输入mv与显示值的非线性修正，

出厂默认值为 oFF

**F1 ~ F10 (F1~F10)** —— 测量值 01~10

**S1 ~ S10 (F1~F10)** —— 标准值 01~10



小于测量值1 (F1) 的测量值，仪表按后一段的数据向下递推

大于测量值 10 (F10) 的测量值，仪表按前一段的数据向上递推

## 折线修正

设置方法

- 折线运算需要在量纲转换和调校后进行。
- 先将需要进行折线修正的通道的折线段数选择参数设为 0，关闭折线运算功能。
- 仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值。
- 将折线段数选择参数设为需要的实际修正段数，并设置各折线点的测量值和标准值。
- ➔ 折线段数选择参数需设为大于 3，否则折线修正点数过少，算法不生效。

## 7.6 参数备份和恢复

参数备份和恢复功能在第 7 组参数中设置。

➔ 参数备份方法：

1. 通过密码 2027 进入第 7 组参数（用户参数）。
2. 按键操作进入用户备份参数 SAVE (SAVE) 中，将其修改为 on，并按 SE说T 键确认。
3. 确认后，仪表开始备份参数，直至备份完成自动退出备份。

★ 在备份过程中，请勿触碰按键或断电。

参数恢复方法和恢复出厂参数的步骤与上述参数备份方法一样，分别进入 LORD (LoAd) 和 DEF (dEf) 参数中操作即可。

## 7.7 仪表显示内容说明

➔ 仪表在正常测量时，显示数值。

➔ 当测量值数据异常时的显示：


输入信号超限造成仪表内 A/D 转换溢出：采样溢出时，测量数据显示 oL 仪表显示超出最大量程参数 Fr (Fr) 的设定值的 1.05 倍；显示 oL

➔ 设置状态下的错误提示，此类错误信息在重新标定后才会消除

➔ 测量状态下的警告提示，此类警告信息延时 3 秒或按任意键后可消除：

- ERROR1，清零失败
- ERROR2 增益标定时cal f<ca lO
- ERROR3 仪表最大量程Fr设置不合适
- ERROR4增益过低导致显示不稳定或者误差，或灵敏度过低
- ERROR5 折线参数不符合要求

## 8. 通讯

注意	
----	-------------------------------------------------------------------------------------

- 允许 RS485 网络中连接多台仪表，请使用总线型连接方式。
- 双芯屏蔽线的屏蔽层作为通讯地线，不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加120 的终端电阻，连接在485+485-之间。
- 当一台计算机挂多台仪表时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。
- 通讯距离长时可选择中继模块。
- 仪表可选 TC ASCII 和 Modbus-RTU 两种通讯协议，请在订货时明确。
- 通过按键操作进入设置状态后，仪表不响应通讯命令。其目的是为了防止设置过程中的参数修改被误读到上位机上。
- 必须将相连的所有仪表设置为不同的地址。
- 当修改波特率时，必须将相连的所有仪表及计算机修改成同一波特率。

## 8.1 TC ASCII 协议

### 8.1.1 关于命令集

● 命令构成：

「定界符」「地址」「内容」「常数」「数据」「校验核」「结束符」  
定界符：每个命令必须以定界符开始。有 6 种有效的定界符：#、\$、%、&、' 和 "。  
地址：紧跟着定界符后面的是两位指定目标仪表的地址。用“AA”表示  
内容：用于指定仪表通道或参数地址。用“BB”表示  
常数：用于指定命令常数。用“DD”表示  
数据：仅设置参数命令有数据内容。用“data”表示  
校验核：可选择附上二字符的校验核。用“cc”表示  
结束符：每个命令必须用回车符（`␣`）ODH 结束

● 命令集：

```
#AABBCC 读相关测量值
BB=00 总值
BB=01 净值
BB=03 峰值
BB=04 峰值
BB=05峰值过程量
BB=06谷值过程量
BB=07 显示值
BB=08 读输出模拟量（变送输出）
BB=09 读开关量输入状态
BB=10 开关量输出状态（比较输出）
$AABBCC或$AA@BBBCC 读仪表参数值
%AAB (data) CC或%AA@BBBCC 设置仪表参数值
%AA@2302+00000.0CC 测量值清零，同时清峰谷值及峰值过程量
%AA@2304+00000.0CC 峰值、谷值、峰值过程量、谷值过程量清零
&AA (data) CC 输出模拟量
" "AABBCC 输出开关量
' 'AABBCC 读仪表参数的表达符号（名称）
```

➔上述命令中的 CC 表示可选择的二个字符的校验核。使用方法详见【8.1.2】

● 仪表回答：

➔回答定界符有 2 类：=、!、>

以 # 作定界符的命令，回答以= 做定界符  
以 `、\$、%作定界符的命令，回答以！做定界符  
以 & 作定界符的命令，回答以 > 做定界符

➔在下列情况下仪表对命令不回答：

- ① 未收到有效定界符或结束符
- ② 仪表地址不符
- ③ 波特率不符
- ④ 校验和不符

➔在下列情况下仪表回答?AA

- ① 命令长度不符
- ② 命令中的数据格式错
- ③ 操作仪表硬件不支持的功能
- ④ 读取或设置仪表未规定的参数

⑤ 当 ctd 、 ctA 参数为 oFF 时执行输出指令

#### ■ 8.1.2 校验核

- 功能： 校验核帮助检测从计算机至仪表的命令错误和检测从仪表至计算机的回答错误。校验核功能在命令和回答字符串外加 2 个字符，不影响传送速率。
- 设置： 是否使用校验核不需对仪表进行设置，仪表自动判断计算机发出的命令是否含有校验核。如果命令中含有校验核，则仪表回答时自动外加 2 个字符的校验核。这意味着计算机可以有针对性地对网络中的某些仪表，或某些命令采用校验核。
- 格式： 校验核范围从 00`FFH，用 2 位 40H`4FH 的 ASCII 码表示，在命令或回答的结束符（ ）前发送。如果计算机发出的命令中的校验核不正确，仪表将不回答。
- 计算： 命令的校验核等于所有命令 ASCII 码值的和，超过范围时保留余数。回答的校验核等于所有回答 ASCII 码值的和再加上本仪表地址的 ASCII 码值，超过范围时保留余数。

例：本例说明校验核的计算方法： 命令： #0102NF  
回答： =+123.5A@C  
命令字符串的校验核按如下计算：  
校验核=23H+30H+31H+30H+32H=E6H  
#，0，1，0，2 的 ASCII 码分别为 23H，30H，31H，30H，32H。这些 ASCII 码的和为 E6H，用二位 40~4FH 的 ASCII 码表示为 4EH，46H，即 N、F。  
回答字符串的校验核按如下计算（假设仪表地址 Ad=1）：  
校验核=3DH+2BH+31H+32H+33H+2EH+5H+41H+30H+31H=203H  
=，+，1，2，3，●，5，A 的 ASCII 码分别为 3DH，2BH，31H，32H，33H，2EH，35H，41H。这些 ASCII 码的和再加上仪表地址的 ASCII 码 30H，31H 为 203H，余数为 03H，用二位 40`4FH 的 ASCII 码表示为 40H，43H，即@、C  
回答字符串中的 A 表示报警状态，说明详见【8.1.3】

 
例：本命令读取地址为 01 的仪表的主测量值（总值 GROSS）：命令：#01  
回答： =+01234.5A  
回答表明：测量值为+1234.5 ，该值对应的第 1 比较点处于输出状态

#### ■ 8.1.4 读其它测量值命令

- 说明： 本命令读回指定仪表的测量值和比较状态
- 命令： #AABB←  
#为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（范围 00`07）表示需要读取的测量值类型

取值	表示	取值	表示
00	总值 GROSS	04	峰-谷值 P-V
01	净值 NET	05	峰值过程量 tP
02	峰值 PEAK	06	谷值过程量 tv
03	谷值 VALL	07	显示值 DISP
08	读输出模拟量（变送输出）	09	读开关量输入状态
10	开关量输出状态（比较输出）		

- ←（ODH）为结束符
- 回答： = (data) ←  
=为定界符  
data 为需要读取的测量值及报警状态  
测量值由“+”或“-”、“小数点”，6 位工程量值、报警状态共 9 个字符组成  
报警状态值的范围 40`4FH，其低 2 位 D0`D1 分别表示关联到主测量值输出的第 1 到第 2 报警点的状态：  
“1”表示处于报警状态  
“0”表示处于非报警状态  
←（ODH）为结束符



★ 注 1：需要特别注意的是：报警状态字节表示的报警点并非硬件上的报警点 1`2。而是关联需要读取的测量值类型的报警点 1`2。具体取决于每个报警点选择的比较数据源是什么。比如一台仪表设置的第 2 点报警的比较数据源是净值 NET（其它报警点不关联到净值NET），那么，本条指令读取到的报警状态中的 D1 位置就表示第 2 点报警的状态。

例：本命令读取地址为 01 的仪表的净值 NET：命令：#0101  
回答： =+01234.5B  
回答表明：测量值为+1234.5 ，该值对应的第 2 比较点处于输出状态

#### ■ 8.1.5 读输出模拟量

- 说明： 本命令读回指定仪表的测量值和比较状态
- 命令： #AABB←  
#为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（08）表示需要读取的测量值类型  
←（ODH）为结束符
- 回答： = (data) ←  
=为定界符  
data 为需要读取的模拟量输出百分比  
测量值由“+”或“-”、“ 小数点”，4位工程量值、共 6 个字符组成  
←（ODH）为结束符

#### ■ 8.1.6 读开关量输入

- 说明： 本命令读回指定仪表的测量值和比较状态
- 命令： #AABB←  
#为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（09）表示需要读取的测量值类型  
←（ODH）为结束符
- 回答： = (data) ←  
=为定界符  
data`表示当前开关量输入状态。用 2 个 40`4FH 的字符表示，仅 1 个开关量状态，第 1 个字符的 D0 表示 1 点开关量状态，“1”表示有效。  
←（ODH）为结束符

#### ■ 8.1.7 读开关量输出

- 说明： 本命令读回指定仪表的测量值和比较状态
- 命令： #AABB←  
#为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（10）表示需要读取的测量值类型  
←（ODH）为结束符
- 回答： = (data) ←  
=为定界符  
data`表示当前开关量输出状态。用 2 个 40`4FH 的字符表示，共 2 个开关量状态，第 1 个字符的低 2 位 D0`D1 分别表示第 1`2 点开关量状态，“1”表示有效。  
←（ODH）为结束符

#### ■ 8.1.8 读参数命令

- 说明： 本命令读回指定仪表的指定参数的值
- 命令： \$AABB←  
\$为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（范围 01`6DH）表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】  
←（ODH）为结束符
- 回答： ! (data) ←  
! 为定界符  
data 为参数值  
参数值由“+”或“-”、“小数点”，6 位参数数值共 8 个字符组成  
←（ODH）为结束符

➡ 仪表参数与功能相关，仪表订货时没有的功能其相应参数未开放，读未开放的参数时将回答 ?AA ←

例：本命令读取地址为 01 的仪表的比较点 1 的比较设定值参数，参数地址为 03H  
命令：\$0103 ←  
回答：! +01000.0 ←  
回答表明：该参数值为+10000.0

#### ■ 8.1.9 设置参数命令

- 说明： 本命令用于设置仪表参数  
设置参数时，必须先将密码参数 CR（oA）设置为对应参数组正确的密码值。  
设置工作完成后，应将密码设置为 0。
- 命令： %AABB(data)CC ←  
%为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（范围 01`6DH）表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】  
data 为参数值，由“+”或“-”，小数点，6 位参数值，共 8 个字符组成。  
←（ODH）为结束符
- 回答： ! AA ←  
! 为定界符  
AA 为仪表二位十进制地址  
←（ODH）为结束符

写入限制
★ 特别说明写参数最多可重复写 10 万次，编程时要特别注意！不要频繁写入！

例：本例第 1 个命令将地址为 01 的仪表密码设置为 1111，为命令 2，命令 3 做准备  
第 2 个命令将仪表的数字滤波时间常数（地址为 36H），设为 20  
第 3 个命令将密码恢复为 0  
命令：%0101+001111 回答：! 01  
命令：%0136+000020 回答：! 01  
命令：%0101+000000 回答：! 01

#### ■ 8.1.10 输出模拟量命令

- 说明： 仅适用于具有模拟量输出功能的仪表，本命令将一个值送到指定的仪表，仪表收到数据，就将该数值转成模拟量输出。
- ➡ 注意应先通过设置参数命令将模拟量输出控制权转到计算机。
- 命令： &AA(data) ←  
&为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址

 
data 为输出数值：由“+”或“-”，小数点，4 位数值共 6 个字符组成。数据格式为百分数，范围从0%到100%，输出的绝对值由仪表决定。  
←（ODH）为结束符

- 回答： >AA ←  
>为定界符  
AA 为仪表二位十进制地址  
←（ODH）为结束符

例：命令：&01+0500  
回答：>01  
本命令将 50%的值，送到地址为 01 的仪表。如果仪表的输出量程为 4~20mA，收到该值后将输出 12mA（4mA+0.50×16mA=12mA）  
回答表示输出完成

#### ■ 8.1.11 输出开关量命令

- 说明： 仅适用于具有数字量输出功能的仪表，本命令置单一输出通道或置全部输出通道。注意应先通过设置参数命令将开关量输出控制权转到计算机。
- 命令： "AABB ←  
"为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB 表示报警输出值  
“1”表示处于报警状态  
“0”表示处于非报警状态



- 回答： >AA ←  
>为定界符  
AA 为仪表二位十进制地址  
←（ODH）为结束符

例： 命令：“0141 ←  
回答：>01  
本命令为置地址为 01 的仪表通道 1 被置 0N，其它通道被置 0FF  
回答表示输出完成

#### ■ 8.1.12 读参数符号命令

- 说明： 本命令读会指定仪表的指定参数的符号。
- 命令： `AABB ←  
`为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
BB（范围 01`6DH）表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】  
←（ODH）为结束符
- 回答： ! AA ←  
! 为定界符  
(data)为参数的表示符号，共 6 个字符组成  
←（ODH）为结束符

#### ■ 8.1.13 清零、清峰谷值及过程量命令

- 说明： 本命令用于测量值清零、峰值、谷值、峰谷值过程量清零功能。
- 命令： %AA31+000000CC ← 测量值清零，同时清峰谷值及峰谷值过程量  
          %AA32+000000CC ← 峰值、谷值、峰值过程量、谷值过程量清零  
          %为定界符  
AA（范围 00`99）表示指定仪表二位十进制地址  
31+000000CC为测量值清零，同时清峰谷值及峰谷值过程量  
32+000000CC为峰值、谷值、峰值过程量、谷值过程量清零  
←（ODH）为结束符
- 回答： ! AA ←  
! 为定界符  
AA 为仪表二位十进制地址  
←（ODH）为结束符

## 8.2 MODBUS-RTU 协议

### ■ 8.2.1 RTU 传输模式

- 数据格式：每个字节的格式为：1 位起始位，8 位数据位，1 位奇偶校验位，1`2 位停止位。
- Modbus 报文 RTU 帧：

起始	地址	功能码	数据	CRC 校验	结束
≥3.5 字符	8 位	8 位	N×8 位	16 位	≥3.5 字符

### ■ 8.2.2 命令集

本仪表支持的 Modbus 命令集如下：

命令名称	Modbus 命令类型	功能码（16 进制）	起始地址（16 进制）
读取总值 GROSS	读输入寄存器	04H (或 03H)	0000H（或 8000H）
读取净值 NET			0002H（或 8002H）
读取峰值 PEAK			00004H（或 8004H）
读取谷值 VALL			0006H（或 8006H）
读取峰-谷值 P-V			0008H（或 8008H）
读峰值过程量 tP			000AH（或 800AH）
读谷值过程量 tv			000CH（或 800CH）
读取显示值			000EH（或 800EH）
读取开关量输入状态	读输入离散量	02H	0000H
读取开关量输出状态	读线圈	01H	0000H
读取模拟量输出百分比	读多个保持寄存器	03H	4402H
读取仪表参数值	读多个保持寄存器	03H	「5. 参数一览」的参数表 格中所述的地址×2
修改仪表参数值	写多个保持寄存器	10H	
设置模拟量输出	写多个保持寄存器	10H	
测量值、峰值、谷值及过程量清零	写多个保持寄存器	10H	0A00/4604
峰值、谷值及过程量清零	写多个保持寄存器	10H	0A00/4608
输出单个开关量	写单个线圈	05H	
输出多个开关量	写多个线圈	0FH	

功能码为 03H、04H、10H 时，Modbus 通讯的数据格式为 32 位浮点数（IEEE-754）

#### ■ 8.2.3 命令实例：读测量值

- 发送

AA	04	BBBB	0002	CCCC
通讯地址	功能码	对应起始地址	寄存器个数	CRC 校验值

BBBB：0000 / 0002 / 0004 / 0006 / 0008 / 000A / 000C / 000E

- 应答

AA	04	04	Data	CCCC
通讯地址	功能码	测量值字节数	测量值	CRC 校验值

注意上述内容都是以十六进制表达的

例： 读地址为 01 的仪表的总值  
命令：01 04 0000 0002 710B  
应答：01 04 04 42F6C0CD 5A9B  
应答表示该仪表总值为 42F6C0CDH，即 123.4

#### ■ 8.2.4 命令实例：读开关量输入状态

- 发送

AA	02	BBBB	DDDD	CCCC
通讯地址	功能码	开关量起始地址	开关量点数	CRC 校验值

BBBB：0000 DDDD：0001

- 应答

AA	01	01	Data	CCCC
通讯地址	功能码	开关量字节数	输出开关量状态	CRC 校验值

注意上述内容都是以十六进制表达的

#### ■ 8.2.5 命令实例：读开关量输出状态

- 发送

AA	01	BBBB	DDDD	CCCC
通讯地址	功能码	开关量起始地址	开关量点数	CRC 校验值

BBBB：0000 DDDD：0001-0004

- 应答

AA	01	01	Data	CCCC
通讯地址	功能码	开关量字节数	输出开关量状态	CRC 校验值

#### ■ 8.2.6 命令实例：读取参数值、读模拟量输出百分比

- 发送

AA	03	BBBB	0002	CCCC
通讯地址	功能码	参数起始地址	寄存器个数	CRC 校验值

BBBB：「5. 参数一览」的参数表格中所述的地址×2

应答

AA	03	04	Data	CCCC
通讯地址	功能码	测量值字节数	测量值	CRC 校验值

#### ■ 8.2.7 命令实例：设置参数值

- 发送

AA	10	BBBB	0002	04	Data	CCCC
通讯地址	功能码	参数起始地址	要修改的寄存器个数	参数字节数	写入的参数值	CRC 校验值

BBBB：「5. 参数一览」的参数表格中所述的地址×2

- 应答

AA	10	BBBB	0002	CCCC
通讯地址	功能码	参数起始地址	要修改的寄存器个数	CRC 校验值

➡ 设置参数时，应先将密码设定值设为 01111（十进制）

■ 8.2.8 命令实例：清零

- 发送

AA	10	BBBB	0002	04	Data	CCCC
通讯地址	功能码	参数起始地址	要修改的寄存器个数	参数字节数	写入的参数值	CRC 校验值

BBBB 为 4604 (测量值、峰谷值及过程量清零)或 4608 (峰谷值及过程量清零)时,Data 为 00000000

BBBB 是 0A00 时,Data 为 450AE000 表示测量值、峰谷值及过程量清零;为 45505000 表示峰谷值及过程量清零

- 应答

AA	10	BBBB	0002	CCCC
通讯地址	功能码	参数起始地址	要修改的寄存器个数	CRC 校验值

## 9. 常见问题及接地

➡ 仪表显示的error 信息提示, 详见【7. 功能及相应参数说明】

➡ 现象和分析:

- 现象: 仪表在标定状态下显示 mV 值时显示溢出 oL、或频繁跳字、或显示值不变。

解决方案: 检查传感器连接是否正常

- 现象: 仪表显示出现频繁重启。

解决方案: 1. 误将传感器激励 (EXC+ 和 EXC-) 短路, 短路时间太长可能导致仪表永久性损坏。

2. 激励输出电源 (EXC+ 和 EXC-) 所加负载过大, 请降低负载。

3. 激励输出损坏, 可测试激励输出管脚, 有异常时请返回厂家维修。

## 10. 规格

### ■ 基本规格

项目		规格
电源电压	AC/DC 电 源	10~24V AC 50/60 Hz; 10~24V DC
消耗功率	AC/DC 电 源	AC: 6 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90%~110%
绝缘电阻		≥100MΩ (500V DC MEGA 基准)
绝缘强度		2000V AC (测试条件: 50/60Hz, 1 分钟)
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电) III 级 IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群) III 级 IEC61000-4-5 (浪涌) III 级
防护等级		IP65 (产品前面板防护)(GB/T42-2008)
运行环境	环境温度	-10~50℃
	环境湿度	35~85 %R•H, 无凝露
	安装位置	室内, 高度<2000m

### ■ 输入规格

项目	规格
传感器电源	DC 5V ±2%, 100mA (MAX) 若需要 200mA (MAX) 需在订货时提前注明
输入阻抗	>10MΩ
零点调整范围	-10~12 mV
增益输入范围	1~12 mV
转换方式	Sigma-Delta
测控速度	15、120、240、480、960、1920 次/秒 (通过参数设置)
非线性	±0.05%F•S (测控 15bps) (测控速度越高, 则非线性越差)
增益漂移	< 10 ppm/℃ (连接传感器时必须使用配套端子接插件, 否则会恶化温漂特性)
最高显示精度	1 / 100000
输入信号	比例测量, 配接 4 线制应变传感器
接点输入	1 点外部开关量输入, 可用于清零、去皮、允许比较输出等

### ■ 输出规格

项目	规格
比较输出	2 点 0C I <sup>2</sup> 输出, ≤100mA

### ■ 选配规格

项目	规格		
模拟量输出	A1	电流输出 (4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA	光电隔离, 分辨率: 1/12000, 负载能力: 600 Ω
	A2	电压输出 (1~5)V、(0~5)V	
	A3	电压输出 (0~10)V	
	A4	电压输出 (±5)V	
	A5	电压输出 (±10)V	
快速输出	F	注: 慢速变送功能无此字母	
通讯接口	M1	RS232 接口, Modbus-RTU 和 TC ASCII 协议	光电隔离应答时间: 500 μ S (测量值)
	M2	RS485 接口, Modbus-RTU 和 TC ASCII 协议	